

5. Gépjármű műszaki állapotlap

Fajta: szgk.

Gyártmány: ALFA ROMEO

Típus: 166

Szín: SZÜRKE Ajtók száma: 4

Gyártási év: 2002

Első forgalomba helyezés: 2006.01.11.

Hengerűrtartalom: 2387 ccm

Össztömeg: 2000 kg

Kilométer-számláló állása: 173808 km

Teljes gyári kulcskészlettel rendelkezik:

Darab: 1

Külföldről behozott-e a jármű: Igen

Rendszám: KDA-605

Alvázsám: ZAR93600000073071

Motorszám: 839A6000

Hajtóanyag: Diesel

Szállítható személyek száma: 5

Műszaki vizsga: 2011.01.08.

Teljesítmény: 103 kW

Tgk. esetén tengelytáv: mm

Átlagos futásteljesítmény: 178500 km

Vezetett szervizkönyvvel rendelkezik: Nem

Gumik típusa: Michelin,Hankook,Pirelli,Good Year

Gumik állapota: Elhasznált,Repedezett

Jármű állapotának leírása

Általános állapot:közepesnél rosszabb

Üvegfelületek:apró kavicsnyom

Motor, erőátvitel:üzemképes,átvizsgálandó

Futásteljesítmény: Reális

Karosszéria:deformált,fénysérült,apró horpadások

Utastér:szennyezett,kopott,kisebb sérülések

Futómű, fék:futómű,fékkrendszer átvizsg.szükséges


Biztonsági berendezések:ABS kontroll világít

Jármű felszereltsége

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input checked="" type="checkbox"/> Elektromos ablak 4 db | <input checked="" type="checkbox"/> Szervokormány |
| <input type="checkbox"/> Vonóhorog | <input checked="" type="checkbox"/> Ködfényszóró | <input checked="" type="checkbox"/> Fűtött ülések: 2 |
| <input type="checkbox"/> Automata váltó | <input checked="" type="checkbox"/> Klíma Automata | <input type="checkbox"/> Állófűtés |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fedélzeti szg | <input checked="" type="checkbox"/> Bőrkárpit | <input checked="" type="checkbox"/> Tempomat |
| <input checked="" type="checkbox"/> Légzsák 4 db | <input checked="" type="checkbox"/> Rádió magnó | <input checked="" type="checkbox"/> Központi ajtózárlat |
| <input type="checkbox"/> ASR | <input checked="" type="checkbox"/> El. áll. Tükör | <input checked="" type="checkbox"/> Metál fény |
| <input type="checkbox"/> ESP | <input type="checkbox"/> Fényszórómosó | <input type="checkbox"/> Xenon fényszóró |
| <input checked="" type="checkbox"/> Könnyűfém kerék | <input checked="" type="checkbox"/> Tolótető Elektromos | <input type="checkbox"/> Parkoló radar |

Egyéb: 6 fokozatú sebességváltó, telefon, navigációs berendezés, cd tár, jobb+bal első ülés háttámla állítása elektromos, fényre sötétedő belső visszapillantó tükör.

Festékréteg vizsgálat (jellemző értékek feltüntetésével µm-ben)

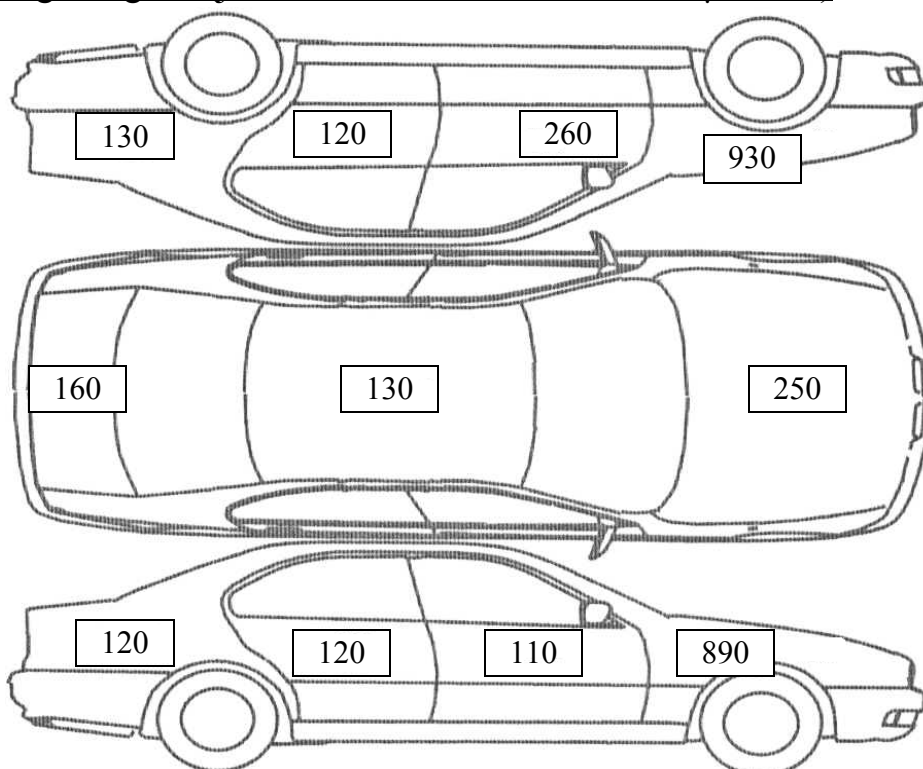

6. A jármű állapota

6.1 A karosszéria és a fényezés állapota (festékrétegvastagság mérésekkel)

		Bal	Jobb
	Első vészháritó	TÖRÖTT, KORÁBBAN JAVÍTOTT, FÉNYSÉRÜLT	
		MŰANYAG	MŰANYAG
	Homloklemez	TAKARVA	
	Motorháztető	KAVICSNYOMOS	
Első	Sárvédő	CSEREJOGOS	FÉNYSÉRÜLT, FÉNYEZÉSE REPEDT
	Ajtó	DEFORMÁLT (2AW)	APRÓ HORPADÁSOK (1AW)
	Küszöb	MEGFELELŐ	MEGFELELŐ
Hátsó	Ajtó (Oldalfal/Tolóajtó)	DEFORMÁLT (25AW)	APRÓ HORPADÁSOK
	Sárvédő	DEFORMÁLT (25AW)	FÉNYSÉRÜLT
	Csomagtérajtó	DEFORMÁLT (3AW)	
	Hátfal	MEGFELELŐ	
		TAKARVA	TAKARVA
	Hátsó vészháritó	DEFORMÁLT (javítható), FÉNYSÉRÜLT	
		MŰANYAG	MŰANYAG
	Tető	MEGFELELŐ	
A karosszéria állapota az átlagos üzemidőhöz képest:		ÁTLAGOSNÁL ROSSZABB	

Megjegyzés: gépjármű külseje szennyezett, kisebb karcok, sérülések nehezen észrevehetőek, első forgalmi rendszám deformált, tartó cserejogos, első márkajelzés kopott, első vészháritó középső levegő bevezető rács rögzítése nem megfelelő.

6.2 Az üvegfelületek, világítótestek állapota

		Bal	Jobb
Első	Fényszóró	KAVICSNYOM	KAVICSNYOM
	Ködfényszóró	SZENNYEZETT	BELÜL SZENNYEZETT, HÁZ TÖRÖTT
	Irányjelző	MEGFELELŐ	MEGFELELŐ
	Szélvédő	APRÓ KAVICSNYOM	
	Oldalüveg	MEGFELELŐ	MEGFELELŐ
	Visszapillantó tükrök	BORÍTÁS FÉNYSÉRÜLT	BORÍTÁS POLÍR
Hátsó	Lámpa	MEGFELELŐ	KARCOS
	Szélvédő	MEGFELELŐ	
	Oldalüveg	MEGFELELŐ	MEGFELELŐ

Megjegyzés: jobb+bal hátsó belső lámpa repedt, bal első sárvédő irányjelző beázik.

6.3 Az utastér állapota

	Állapot (megfelelő, szennyezett, karcos, sérült, hiányzik, egyéb)	
	Bal	Jobb
Műszerfal	KÖZÉPSŐ TÁROLÓ REKESZ NEM NYITHATÓ	
Kárpitok	SZENNYEZETT, KOPOTT	
Ülések	KOPOTT (HÁTSÓ ÜLÉS ENYHÉN KOPOTT)	
Kalaptartó	ENYHÉN SZENNYEZETT	
Csomagtér (Raktér)	ENYHÉN SZENNYEZETT	
Az utastér állapota az átlagos üzemidőhöz képest	ÁTLAGOS	

Megjegyzés: utastér szennyezett, jobb+bal első ajtó hangszóró szövet borítás eláll, bal első ajtókárpiton, tetőkárpiton kisebb sérülés látható, kormánykerék, váltómarkolat kopott.

6.4 Keréktárcsák, gumiabroncsok állapota

		Bal	Jobb	
I. teng.	Gumi abroncs	Típus:	MICHELIN	HANKOOK
		Méret:	225/45 R17	225/45 R17
		Állapot	REPEDEZETT	REPEDEZETT
		Profilmélység	2 mm	3 mm
II. teng.	Gumi abroncs	Típus	GOOD YEAR	PIRELLI
		Méret	225/45 R17	225/50 R17
		Állapot	REPEDEZETT	MEGFELELŐ
		Profilmélység	2 mm	4 mm
Pótk.	Gumi abroncs	Típus	DAYTON	
		Méret	215/40 R17	
		Állapot	MEGFELELŐ	
		Profilmélység	5 mm	

Megjegyzés: keréktárcsák átfestve, kopottak, bal hátsó keréktárcsa sérült (erősen, mélyen horzsolts).

6.5 Fékrendszer és a futómű állapota

F é k r e n d s z e r	
Üzemi fék	KOPOTT (fékhatás megfelelő)
Rögzítő fék	NEM MEGFELELŐ
F u t ó m ű	
Bal első	ERŐSEN KOPOG
Jobb első	ERŐSEN KOPOG
Bal hátsó	KOPOTT
Jobb hátsó	KOPOTT

Az esetleges rejtett hibák feltárása miatt szervizkörülmények közti átvizsgálása javasolt!

Megjegyzés: a vizsgálat eredményeit rövid menetpróba során állapítottam meg, rögzítőfék rossz (rögzítőfék kart nem lehet behúzni, nem mozdul), féktárcsák vállasak, első futómű felől rendellenes hang hallható, futómű, fékrendszer átvizsgálása indokolt.

6.6 Motor és sebességváltó

Motor	Motorkontroll lámpa	MEGFELELŐ (elalszik)
	Olajnyomás	MEGFELELŐ
	Ékszíjak	KOPOTT
	Hűtőrendszer	MEGFELELŐ
	Motor járása	MEGFELELŐ
Erőátv.	Sebességváltó	KOPOTT
	Tengelykapcsoló	PEDÁL KEMÉNY, FENT FOG
	Differenciálmű	KOPOTT
	Féltengelyek	KOPOTT
Kormánymű		MEGFELELŐ
Kipufogó rendszer		MEGFELELŐ

Az esetleges rejtett hibák feltárása miatt szervizkörülmények közti átvizsgálása javasolt!

Megjegyzés: a vizsgálat eredményeit rövid menetpróba során állapítottam meg, motorolaj szintje nem éri el az ellenőrző pálcát, ékszíz felől rendellenes hang hallható, motorból, sebességváltóból olajszivárgás tapasztalható, izzítás kontroll lámpa a motor beindulását követően rövid ideig villog, motor alsó védőburkolat törött, hajtáslánc átvizsgálása indokolt.

6.7 Elektromos berendezések, műszerek, biztonsági eszközök állapota

Elektromos berendezések	
Akkumulátor	MEGFELELŐ
Indítómotor	MEGFELELŐ
Műszerfal, kontroll lámpák	MEGFELELŐ
Xenon lámpák	NINCS
Műszerek	
Sebesség mérő	MEGFELELŐ
Egyéb műszerek	MEGFELELŐ
Biztonsági eszközök	
Légzsákok száma (4 db)	MEGFELELŐ
Biztonsági öv	MEGFELELŐ
ABS	KONTROLL LÁMPA VILÁGÍT
Zárak állapota	NEM MEGFELELŐ

Megjegyzés: ajtók zárhengerei rosszak, elektromos ablakemelők szorulnak, bal hátsó elektromos ablakemelő, elektromos tolotető nem működik, jobb elektromos tükör csak le-föl állítható, cd tár előlap sérült, magazine hiányzik, navigációs berendezés nem működik, (gyári navigációs lemez található a meghajtóban) átvizsgálásuk indokolt.

Lefoglalt jármű, előlétele nem ismert. A közúti forgalomban való részvétel előtt szervizkörülmények közötti átvizsgálása javasolt! Az adás-vétel lebonyolítása előtt a jármű személyes megtekintése javasolt, ennek hiányából eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

A szakvélemény tartalmi és formai megjelenése az Autowerk Kft. tulajdonát képezi, másolása vagy más egyéb célokra való felhasználása szerzői jogokat sért!

Jelen szakvélemény tájékoztató jellegű, a jármű állapotáról igazolást nem ad. Az átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. A csak menetpróba során felderíthető hibák, rejtett hibák és a szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért felelősséget nem vállalunk.

7 A gépjármű értékét csökkentő tényezők

8 Fotók

